



کنترل فعال شرایط ماشینکاری به کمک حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک در عملیات فرز انگشتی مینیاتوری^۱



علیر محمد ناصریان نیک، مجید موهانیان، احسان لایق
گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

جدول شماره ۱: مقایسه بین ابزار فرز مینیاتوری و معمولی

مشخصات	ابزار کاری معمولی	ابزار کاری مینیاتوری
قطر	TP-2 میلیمتر	۰.۰۲۵ میلیمتر
Feed/tooth/radius	۰.۱۵	۰.۱۴

فرایند فرز کاری مینیاتوری و فرزکاری معمولی از نظر هندسه و نحوه براده‌برداری کاملاً مشابه یکدیگرند اما همان طور که جدول شماره (۱) نشان می‌دهد، در فرز کاری مینیاتوری نسبت میزان پیشروی به قطر ابزار بزرگتر است. به همین دلیل انتخاب صحیح پارامترهای ماشینکاری همچون عمق برش، عرض برش، پیشروی، سرعت اسپیندل و غیره بسیار مهم‌تر است. به طوری که اگر پارامترهای ماشینکاری به صورت مناسبی انتخاب نگردد ابزار به سرعت فرسوده و دچار شکست خواهد شد. معیارهای ابزارها در فرزکاری مینیاتوری مشابه آن چیزی است که در مورد ابزارهای فرزکاری معمولی انجام می‌شود ولی سازه و کار ماشین و شکست ابزار کاملاً متفاوت است. در فرزکاری معمولی، هنگامی ابزار فرسوده و غیر قابل مصرف محسوب می‌شود که در اثر سایش، لبه بریدگی‌هایی در نوک ابزار، به صورت حرفه‌های ریز، به وجود آید. در اثر افزایش این حرفه‌ها، لبه‌های برنده یکی پس از دیگری می‌شکنند و ابزار معلق خواهد شد. حال آن که در ابزار فرزکاری مینیاتوری به جای لبه برنده محور بزرگ، ابزار است که می‌شکند. تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که ساقط شدن ابزار در اثر بدنه‌هایی چون آسانسور براده، خشکی و سایش مضاعف در اثر افزایش ناگهانی نیرو و تنش در روی لبه برنده به وجود می‌آید. اما تحلیل اصلی در شکست ابزارهای مینیاتوری، ایستایی براده روی لبه برنده است. هنگامی که این بدنه روی می‌دهد مقدار نیرو و تنش اعمالی به محور طریق ابزار به صورت کنترل نشده‌ای افزایش می‌یابد و ابزار به سرعت از این ناحیه دچار شکست می‌شود. از آنجا که عموماً پهنایی این بدنه در حوزه زمان غیر ممکن است لذا تعیین عمر ابزار و تعیین زمان ساقط شدن آن به صورت دقیق بسیار دشوار است.

یکی از مشکلات عمده بزرگ در فرایند فرزکاری مینیاتوری شکستن ابزارها و اخیراً لایق پیش‌بینی ابزار است. در این مقاله، سازه و کاری ارائه می‌شود که با استفاده از آن، حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک شرایط ماشینکاری بحرانی را قبل از شکستن ابزار، شناسایی و با کاهش میزان براده برداری از وقوع آن جلوگیری می‌نمایند. برای این منظور سازه و کار یاد شده پارامترهایی چون شکل برش و عرض برش را به حدی تغییر می‌دهد که نیروی وارد بر محور ابزار، کمتر از نیروی حد شکست آن گردد. به دلیل پاسخ زمانی بسیار کوچک و سادگی فرمول، این سازه و کار، برتری قابل توجهی نسبت به نحوه مشابه دارد.

واژه‌های کلیدی

فرز انگشتی مینیاتوری، سایش ابزار، عمر ابزار، پیزوالکتریک، کنترل فعال

 
۱- مقدمه

در گذشته دسته استفاده از ماشینکاری مینیاتوری به موارد خاصی چون صنایع هوافضا، الکترونیک و بیومکانیک محدود می‌شد. اما امروزه با گسترش استفاده از قطعات کوچک، موارد استفاده از این نوع عملیات ماشینکاری نیز افزایش یافته است. همچنین تولیدکنندگان کالاهای صنعتی به منظور افزایش میزان تولید و کیفیت از سایر راه‌های مصرف انرژی و هزینه‌های حمل و نقل، به تولید قطعات مینیاتوری روی آورده‌اند. به طوری که آینده آنها در گرو استفاده موفقیت‌آمیز از فرایندهای ماشینکاری مینیاتوری است. یکی از بزرگ‌ترین انواع این عملیات، فرز انگشتی مینیاتوری است. به طور معمول ابزار فرز انگشتی با قطر کمتر از یک میلیمتر را از نوع مینیاتوری به حساب می‌آورند هرچند که امروزه در صنعت ابزارهایی با قطر کمتر از ۰.۰۵ میلیمتر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جدول (۱) تفاوت بین عملیاتی فرزکاری معمولی و فرزکاری مینیاتوری نشان داده شده است.

مجله فنی-جهانگشایی
پیزوالکتریک
کنترل فعال شرایط
۱- ابزار معمولی
۲- ابزار به سادگی برکن
۳- ابزار به سادگی برکن
۴- ابزار به سادگی برکن
۵- ابزار به سادگی برکن
۶- ابزار به سادگی برکن
۷- ابزار به سادگی برکن
۸- ابزار به سادگی برکن
۹- ابزار به سادگی برکن
۱۰- ابزار به سادگی برکن
۱۱- ابزار به سادگی برکن
۱۲- ابزار به سادگی برکن
۱۳- ابزار به سادگی برکن
۱۴- ابزار به سادگی برکن
۱۵- ابزار به سادگی برکن
۱۶- ابزار به سادگی برکن
۱۷- ابزار به سادگی برکن
۱۸- ابزار به سادگی برکن
۱۹- ابزار به سادگی برکن
۲۰- ابزار به سادگی برکن
۲۱- ابزار به سادگی برکن
۲۲- ابزار به سادگی برکن
۲۳- ابزار به سادگی برکن
۲۴- ابزار به سادگی برکن
۲۵- ابزار به سادگی برکن
۲۶- ابزار به سادگی برکن
۲۷- ابزار به سادگی برکن
۲۸- ابزار به سادگی برکن
۲۹- ابزار به سادگی برکن
۳۰- ابزار به سادگی برکن
۳۱- ابزار به سادگی برکن
۳۲- ابزار به سادگی برکن
۳۳- ابزار به سادگی برکن
۳۴- ابزار به سادگی برکن
۳۵- ابزار به سادگی برکن
۳۶- ابزار به سادگی برکن
۳۷- ابزار به سادگی برکن
۳۸- ابزار به سادگی برکن
۳۹- ابزار به سادگی برکن
۴۰- ابزار به سادگی برکن
۴۱- ابزار به سادگی برکن
۴۲- ابزار به سادگی برکن
۴۳- ابزار به سادگی برکن
۴۴- ابزار به سادگی برکن
۴۵- ابزار به سادگی برکن
۴۶- ابزار به سادگی برکن
۴۷- ابزار به سادگی برکن
۴۸- ابزار به سادگی برکن
۴۹- ابزار به سادگی برکن
۵۰- ابزار به سادگی برکن
۵۱- ابزار به سادگی برکن
۵۲- ابزار به سادگی برکن
۵۳- ابزار به سادگی برکن
۵۴- ابزار به سادگی برکن
۵۵- ابزار به سادگی برکن
۵۶- ابزار به سادگی برکن
۵۷- ابزار به سادگی برکن
۵۸- ابزار به سادگی برکن
۵۹- ابزار به سادگی برکن
۶۰- ابزار به سادگی برکن
۶۱- ابزار به سادگی برکن
۶۲- ابزار به سادگی برکن
۶۳- ابزار به سادگی برکن
۶۴- ابزار به سادگی برکن
۶۵- ابزار به سادگی برکن
۶۶- ابزار به سادگی برکن
۶۷- ابزار به سادگی برکن
۶۸- ابزار به سادگی برکن
۶۹- ابزار به سادگی برکن
۷۰- ابزار به سادگی برکن
۷۱- ابزار به سادگی برکن
۷۲- ابزار به سادگی برکن
۷۳- ابزار به سادگی برکن
۷۴- ابزار به سادگی برکن
۷۵- ابزار به سادگی برکن
۷۶- ابزار به سادگی برکن
۷۷- ابزار به سادگی برکن
۷۸- ابزار به سادگی برکن
۷۹- ابزار به سادگی برکن
۸۰- ابزار به سادگی برکن
۸۱- ابزار به سادگی برکن
۸۲- ابزار به سادگی برکن
۸۳- ابزار به سادگی برکن
۸۴- ابزار به سادگی برکن
۸۵- ابزار به سادگی برکن
۸۶- ابزار به سادگی برکن
۸۷- ابزار به سادگی برکن
۸۸- ابزار به سادگی برکن
۸۹- ابزار به سادگی برکن
۹۰- ابزار به سادگی برکن
۹۱- ابزار به سادگی برکن
۹۲- ابزار به سادگی برکن
۹۳- ابزار به سادگی برکن
۹۴- ابزار به سادگی برکن
۹۵- ابزار به سادگی برکن
۹۶- ابزار به سادگی برکن
۹۷- ابزار به سادگی برکن
۹۸- ابزار به سادگی برکن
۹۹- ابزار به سادگی برکن
۱۰۰- ابزار به سادگی برکن

نویسنده تهران
موسسه و
ابزار دقیق
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

پوزهای آموزشی آزمایشگاه‌های الکترونیک و دیجیتال | شرکت رهاوران مدار سیالان | ۰۲۱-۲۲۰۷۹۷۱-۲



ارزشهای اسمی را در شونده‌ها برپوش دهید.




راه اندازی
مجموعه
پژوهشی
شرکت سازه های
نمود
بعد از پایان
عملیات می توان
کل سازه مورد
نظر را تخلیه نمود.
مشخصات آب
مورد استفاده و
نحوه استفاده از آن
در عملیات آزمون
باید به شرح زیر
باشد.


مقدار یونهای کلر
در آب شستشو
باید ۲۰۰ ppm -
۱۰۰ و میزان کلر
موجود در آب
DM باید کمتر
از ۱ ppm باشد.
آب خام را می توان
برای انجام آزمون
در سامانه های که
روکش لاستیکی
دارند و یا برای
لوله های پلاستیکی
یا برای آزمون
سامانه های فلزی
غیر آلیاژی به کار
برد به شرط آن
که بعد از انجام
آزمون، سامانه
با آب شستشو
فلاش گردد.
برای لوله های با
آلیاژهای فلزی
کروم نیکل، فلز
نیکل و آلیاژهای
نیکل باید از آب
DM با مشخصات
گفته شده استفاده
نمود.
روش اجرای
عملیات
هیدرولیکی بدین
صورت است که
ابتدا تجهیزات
اندازه گیری و
ابزار دقیقی را از
مسیرهای دستگاه
باید در می یابید.

دکتر
در پیچه های
تنظیم هوا
۷۴۵۶۰۲۸

تابع تبدیل مناسب، بر حسب یک ولتاژ خروجی مشخص که در این جا به آن ولتاژ معیار V_{cr} می گوئیم بیان نمود. اگر قدر مطلق ولتاژ خروجی از لایه حسگر بزرگتر از V_{cr} باشد به معنای تجاوز نیرو از حد مجاز است و برعکس. برای اطمینان از این که نیرو هیچ گاه از حد مجاز گذر نمی کند، می توان یک ولتاژ تولرانس V_{tol} برای ولتاژ معیار در نظر گرفت که اندازه V_{tol} بیانگر دقت فرایند کنترل نیز خواهد بود. لازم به ذکر است، فرایند کنترل در یک حلقه بسته، حین عملیات ماشینکاری ادامه می یابد. در عمل، این شکل فرایند حسگری و عملگری از طریق حسگرها و عملگرهای پیزو الکتریک را حسگری و عملگری همزمان یا پلادرنگ و فرایند کنترل را کنترل فعال می نامند؛ چرا که پاسخ زمانی حسگرها و عملگرهای پیزو الکتریک به تحریکهای مکانیکی و الکتریکی اعمالی به آنها بسیار کوچک - در محدوده میکرو تا میلی ثانیه - است. با توجه به توضیحات بالا طرحهای مختلفی برای یافتن ساز و کاری مناسب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که در نهایت از میان آنها مدلهای ساده نمایش داده شده در شکلهای (۳) و (۴) برای انجام تحلیلهای انتخاب شدند.

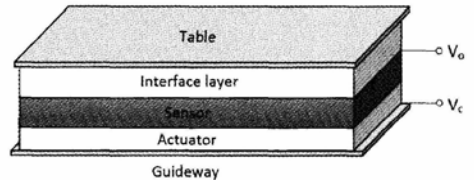

شکل ۳- مدل پیشنهادی شماره ۱

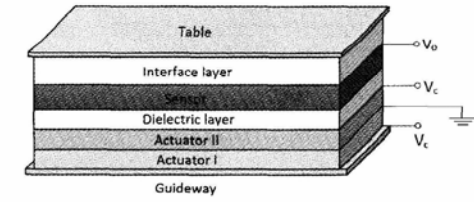

شکل ۴- مدل پیشنهادی شماره ۲

بخشهای مختلف مدل شماره ۱ که در شکل (۳) نشان داده شده، به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از:

۱. میز کار^۱
۲. بخش حائل^۲؛ بخش حائل همواره با میز در تماس است ولی به آن متصل نیست.
۳. الکتروود مربوط به حسگر پیزو الکتریک برای اتصال ترمینال ولتاژ خروجی؛ این الکتروود به دلیل ضخامت بسیار کم نمایش داده نشده است.
۴. لایه حسگر^۳؛ این لایه می تواند به بخش حائل متصل باشد و یا فقط در تماس باشد.
۵. لایه عملگر^۴؛ این لایه معمولاً به لایه حسگر چسبانده می شود.
۶. الکتروود لایه عملگر؛ این الکتروود برای اتصال ترمینال ولتاژ ورودی (ولتاژ کنترل کننده، V_c) تعیبه می شود اما به دلیل ضخامت بسیار کم نمایش داده نشده است.
۷. راهنما^۱؛ در مدل مورد بررسی به عنوان آخرین بخش و به صورت یک لایه صلب منظور شده است. الکتروود مربوط به این عملگر به کمک چسب عایق الکتریکی به راهنما متصل می شود.

در مورد نحوه و ترتیب قرارگیری لایه های حسگر و عملگر و نیز الکتروودهای آن باید به این نکته اشاره گردد که با توجه به تحلیلهای صورت گرفته، ترتیب نامبرده، مناسب ترین چیدمان در میان ساز و کارهای مشابه است. به عنوان مثال، قرار

گرفتن لایه حسگر بعد از میز و قبل از لایه عملگر، امکان حسگری دقیق تر و قرار گرفتن لایه عملگر روی بستر صلب (راهگاه) امکان واکنش موثرتر را فراهم می آورد. تحلیلهای انجام شده برای بهینه کردن طرح مورد بحث منجر به این نتیجه شد که اضافه کردن یک لایه عملگر دوم^۳، مطابق آن چه در شکل (۴) نمایش داده شده است، در شرایط یکسان می تواند باعث افزایش عملکرد عملگرها و کاهش نسبی ولتاژ تحریک مورد نیاز گردد. از این رو طرح ارائه شده در شکل (۴) به عنوان یک مدل قابل قبول برای انجام تحلیلهای مورد استفاده قرار گرفته است. البته به منظور درک بهتر اثر اضافه کردن لایه عملگر دوم مقایسه ای بین نتایج حاصل از به کارگیری هر دو مدل نامبرده انجام خواهد شد. در مدل شماره ۲ تغییرات زیر نسبت به مدل شماره ۱ اعمال گردیده است:

 
۱. یک لایه عایق الکتریکی^۱ بین لایه های عملگر و حسگر اضافه می شود.
۲. یک لایه عملگر بین لایه عایق و لایه عملگر متصل به بستر قرار می گیرد.
۳. دو الکتروود به سطوح بالایی و پایینی عملگر شماره ۲ متصل می گردد؛ الکتروود بالایی به منبع تغذیه و الکتروود دوم (الکتروود بین دو لایه عملگر) اتصال به زمین خواهد بود.

۲-۲) فرایند تحلیل

برای انجام تحلیلهای، خواص مواد بخشهای مختلف مدل انتخابی به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

- لایه مربوط به میز و راهنما: یک ماده با ضریب صلیبیت بالا
لایه حائل: پلاستیک با مدول الاستیسیته $E=2 \text{MPa}$ و ضریب پواسون $\nu=0.3$
لایه های عملگر و حسگر: H-PZT، یک سرامیک پیزو الکتریک صنعتی است.
لایه عایق الکتریکی: ماده ای با صلیبیت نسبتاً بالا $E=200 \text{GPa}$ و ضریب پواسون $\nu=0.2$

به دلیل پیچیدگی فرایند تحلیلهای و به ویژه وجود تحلیلهای تماسی، ناگزیر یک نرم افزار المان محدود (ANSYS) برای شبیه سازی شرایط ماشینکاری مورد استفاده قرار گرفته است و برای انجام فرایند کنترل، یک کد رایانه ای به زبان برنامه نویسی APDL تهیه شده است. هندهس مورد نظر در ANSYS بر اساس طرح ارائه شده در شکل (۴) ایجاد گردیده است. طول و عرض لایه های مختلف، یکسان و به ترتیب برابر ۳۰ و ۱۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده اند. همچنین ضخامتهای تأثیر گذار در تحلیلهای عبارتند از: ضخامت بخش حائل: ۵ میلیمتر، لایه حسگر: ۲/۵ میلیمتر، هر یک از لایه های عملگر: ۱/۵ میلیمتر و لایه عایق: ۱/۵ میلیمتر. بعد از ایجاد مکعب مستطیلهای مربوط به هر یک از لایه ها، کلیه مکعبهای ایجاد شده غیر از لایه مربوط به میز، با استفاده از دستور VGLUE، به هم چسبانده می شوند - یعنی غیر از میز و لایه حائل که با هم تماس دارند، فرض شده است بقیه لایه ها در مدل به هم متصلند. لازم به ذکر است به دلیل ضخامت اندک، لایه های مربوط به الکتروودها مدل نمی شوند. برای قسمتهای غیر پیزو الکتریک از المان SOLID۴۵ که یک المان سه بعدی با ۸ گره - سه درجه آزادی در هر گره - است و امکان تحلیلهای غیر خطی را فراهم می آورد، استفاده شده است. همچنین برای لایه های حسگر و عملگر پیزو الکتریک المان SOLID۵ مورد استفاده قرار گرفته شده است. SOLID۵ یک المان سه بعدی با ۸ گره و ۶ درجه آزادی در هر گره است - که می تواند ۳ درجه آزادی جابه جایی و ۳ درجه آزادی ولتاژ باشند - و قابلیت تحلیلهای الکترومکانیکی را ممکن می سازد. علاوه بر این، به منظور تعریف تماس بین میز و لایه حائل، برای سطح بالایی لایه حائل المان CONTACT۱۳۴ و برای سطح پایینی میز المان TARGET۷۰ به کار گرفته شده است. با هدف دستیابی به دقت مناسب، مش بندی تا حد امکان، ریز^{۱۲} انجام شده است. طول و عرض لایه ها، به ترتیب، ۲۰ و ۲ قسمت ضخامت کلیه لایه ها غیر از لایه حائل که ۲ قسمت شده، به ۲ قسمت تقسیم شده است. شکل (۵) نحوه مش بندی چهار لایه میانی را نمایش می دهد. همان طور که مشاهده می شود، مدل ساده و مناسب در نظر گرفته شده و امکان تولید مش بندی



نخستین مجله تخصصی مkatرونیک

براردهی

ISSN 1735 - 3939

شماره پیاپی: ۱۴ • بها: ۱۰۰۰۰ ریال

مقالات کاربردی - صنعتی

مختصات تصویربرداری، میکروویک، پتوماتیک، مکانیک، الکترونیک، انرژی و کاربرد صنعتی آنها



ویژه نامه

پتروشیمی

کنکاش
مدیریت
کار آفرینان
پتروشیمی
نیروگاه
فولاد
فناوری اطلاعات
حمل و نقل هوشمند
ساخت و تولید
ساختمان و سیماسات
رباتیک
نگهداری و تعمیرات
بازرسی، ایمنی و حفاظت
مهندسی انرژی و در مان